

شناخت عیوب جوشکاری و محدوده پذیرش آنها

زمان آموزش (ساعت)		عنوان توانایی
عملی	نظری	توانایی شناخت عیوب جوش و محدوده پذیرش آن مطابق با استاندارد ISO5817 و ISO 6520 و شناسایی اصول تشخیص عیوب جوش در مقاطع جوشکاری شده شناسایی استاندارد و محدوده پذیرش عیوب در جوش
۳	۴	

۱ مفهوم عیب را در جوش بیان کند.

۲ انواع عیب‌های جوش شرح دهد

۳ استاندارد مربوط به محدوده پذیرش عیب‌های جوشکاری را بیان کند

از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این بخش بتواند:

مقاله

هدف این فصل معرفی و شناخت ناپیوستگی‌هایی است که بر اساس استاندارد های بین المللی (ISO و ISO 6520) و ISO 5817) بعنوان عیب و نقص در جوشکاری ذوبی (بجز جوشکاری پرتویی) و اتصالات مختلف شناخته می‌شوند همچنین محدوده یا سطح پذیرش عیوب (برای ضخامت‌های بیش از 0.5 mm) بیان می‌شود. از این استاندارد در سیستم بازرسی و کنترل کیفیت تولید اتصالات جوشکاری استفاده می‌شود. استاندارد ISO 5817 سه سطح کیفی با نامهای B, C و D (که سطح کیفی B سخت‌گیرانه‌ترین حالت در جوش نهایی است) را ارائه می‌کند. که با استفاده از آن می‌توان عیوب جوشکاری را طبقه‌بندی کرد. سطح کیفیت مورد نیاز در هر مورد باید توسط استاندارد ساخت سازه مورد نظر و یا طراح در مقابل سازنده، مصرف‌کننده و دیگر سازمانهای مربوط تعریف شود. سطح مورد نظر باید قبل از شروع کار و در هنگام انعقاد قرارداد (مرحله سفارش کار) انتخاب شود.

انتخاب سطح کیفیت برای هر کاربردی باید با در نظر گرفتن ملاحظات طراحی، فرآیند بعدی (مثلاً عملیات سطحی)، نوع تنش‌های اعمالی (استاتیک و دینامیک)، شرایط کاری (مثل محیط و دما) و پی‌آمدهای تخریب قطعه باشد. همچنین عوامل اقتصادی نیز مهم هستند و علاوه بر هزینه جوشکاری هزینه‌های بازرسی، تست و تعمیر نیز باید منظور شود. هم‌چنین شناسایی و ارزیابی عیوب ممکن است نیاز به یک یا چند روش بازرسی غیرمخرب داشته باشد. شناسایی و اندازه‌گیری عیوب به روشهای بازرسی و محدوده تست مشخص شده در قرارداد و یا استاندارد ساخت سازه بستگی دارد. ولی در این فصل صرفاً در رابطه با بازرسی چشمی جوش بحث می‌شود و شامل جزئیات روشهای توصیه شده برای تشخیص یا اندازه‌گیری عیوب توسط روشهای دیگر غیرمخرب نمی‌شود.

اصطلاحات و نکات قابل توجه:

1. عیوب کوتاه عبارت است از یک عیب یا تعداد بیشتری از عیوب که طول کل آنها در هر 100mm جوش بیش از 25mm نباشد و یا حداکثر 25٪ طول جوش برای جوشهای کوتاهتر از 100mm باشد.
2. عیوب سیستماتیک عبارت است از نقایصی که در منطقه مورد بررسی، با فواصل منظم در جوش پخش شده‌اند.
3. اندازه نقایص منفرد واقع در محدوده عیوب، در جدول 1 داده شده است.
4. نمادها و نشانه‌های مورد استفاده در این فصل:

a ضخامت اسمی گلوی جوش سپری

b: عرض منطقه جوشکاری سپری

d: قطر حفره

h: ارتفاع یا عرض نقص

l: طول نقص در جهت طولی جوش

s: ضخامت اسمی جوش سر به سر

t: ضخامت دیواره یا صفحه

wp: عرض جوش و یا در مورد ناحیه شکست عبارتست از ارتفاع یا عرض

Z: طول پای جوش فیلت

α : زاویه پاشنه جوش

β : زاویه عدم تطابق زاویه‌ای

حدود نقایص در جدول ۱ آمده است. اگر برای تشخیص عیوب، از روشی به غیر از سنجش ماکروسکوپی استفاده شود، فقط آندسته از نقایص باید در نظر گرفته شود که با استفاده از بزرگنمایی 10° برابر یا کمتر قابل تشخیص باشد. ذوب ناقص میکروسکوپی (جدول ۱، ۵-۱) و ریز ترکها (جدول ۱، ۲-۲) از این موضوع استثناء هستند.

یک اتصال جوشکاری شده معمولاً باید برای هر نوع نقص، جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. حضور انواع مختلف نقایص در هر سطح مقطعی از اتصال که باعث تضعیف سطح مقطع شود ممکن است نیاز به توجه ویژه داشته باشد.

حدود نقایص چندگانه فقط وقتی که الزامات یک نقص منفرد از حد مجاز نگذشته باشد قابل اعمال هستند. هر دو عیب مجاور را که فاصله بین آنها کمتر از بعد اصلی نقص کوچکتر باشد باید بعنوان یک نقص در نظر گرفت.


۱-۲ آشنایی با عیوب متداول در جوشکاری

در جوش نقایص و عیب‌های مختلفی ممکن است بوجود آیند و چنانچه با استاندارد در نظر گرفته شده برای جوش حاصل از نظر اندازه و شکل مطابقت نداشته باشند لازم است عیب برطرف گردد. هم چنین منشاء یا عوامل ایجاد کننده عیوب نیز بسیار متنوع هستند که در این بخش به مهمترین آنها پرداخته می شود.

۲-۱-۱ ترک

ترک خطرناک ترین عیبی است که می‌تواند در فلز جوش و یا نواحی مجاور آن ایجاد شود و دارای شکل‌های گوناگون باشد که در شکل (۲-۱) بعضی از انواع آن نشان داده شده است. مطابق استانداردها ترک در جوش پذیرفته نیست و می‌بایست تعمیر شود.

شکل (۲-۱)

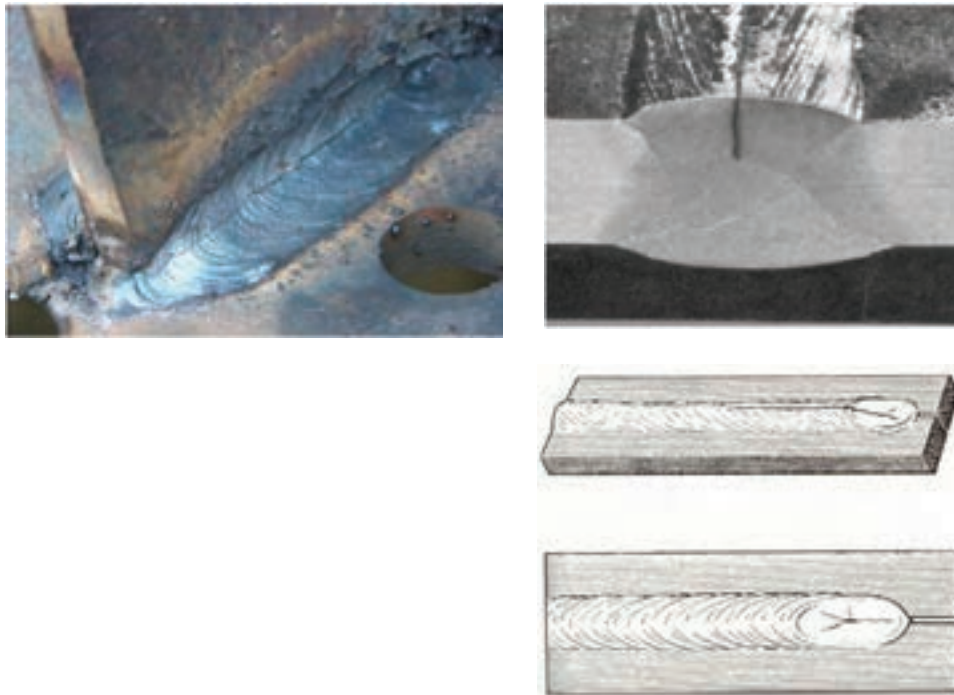


عوامل ایجاد ترک

۱. عدم مهارت جوشکار
۲. وجود ناخالصی در فلز پایه
۳. وجود آلودگی در الکتروود
۴. نامناسب بودن الکتروود مورد استفاده نسبت به فلز پایه از لحاظ ساختار متالورژیکی
۵. سرعت سرد شدن زیاد فلز جوش

۲-۱-۲ ذوب ناقص^۱

منظور از ذوب ناقص عدم ذوب موضعی دیواره‌های اتصال و یا فصل مشترک پاس‌های جوشکاری در حین جوشکاری است که در شکل (۲-۲) این نوع عیب نشان داده شده است.

شکل (۲-۲)

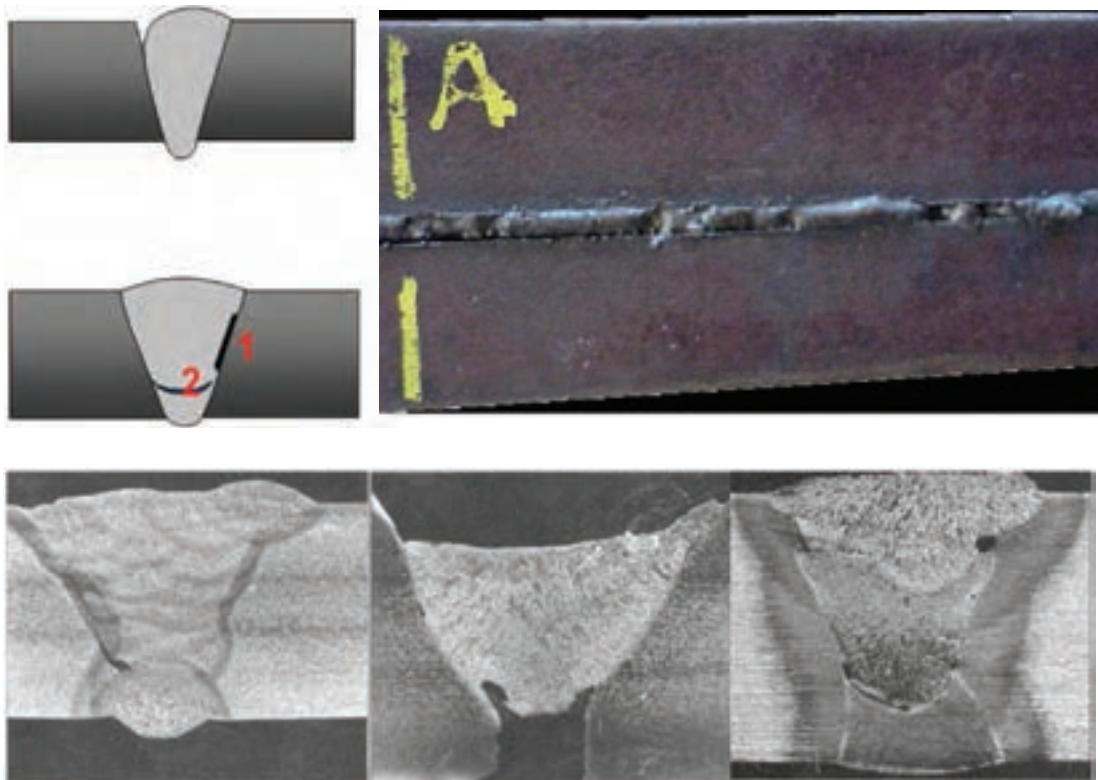


عوامل ایجاد ذوب ناقص

- ۱- کافی نبودن حرارت ورودی (کم بودن شدت جریان و ولتاژ)
- ۲- عدم انتخاب صحیح اندازه و نوع الکتروود
- ۳- مناسب نبودن طرح اتصال
- ۴- کافی نبودن گاز محافظ در فرآیندهای جوشکاری با گاز محافظ
- ۵- عدم تمیز کاری سطح اتصال و سطح فلزجوش در بین پاس‌ها

۳-۱-۲ بریدگی کنار جوش^۱

این نوع عیب همانطور که در شکل (۳-۲) نشان داده شده است ناحیه کناری فلز جوش در اثر عوامل یا دلایل مختلفی ذوب می شود که مهمترین عوامل آن به شرح زیر می باشد.

شکل (۳-۲)

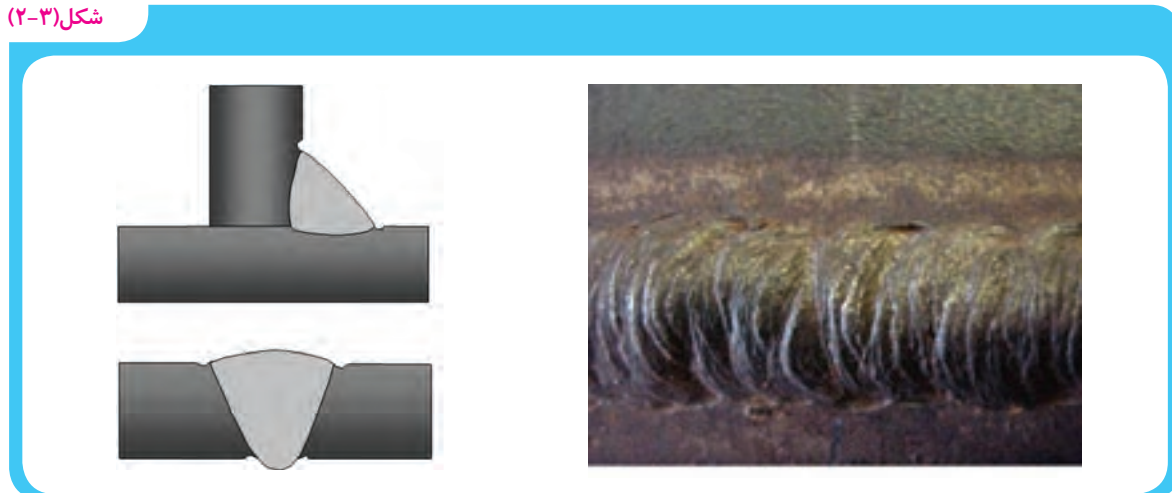

عوامل ایجاد بریدگی کنار جوش


۱. بالا بودن شدت جریان
۲. زاویه نامناسب الکتروود نسبت به سطح قطعه کار
۳. سرعت زیاد دست جوشکار
۴. زیاد بودن طول قوس
۵. استفاده از الکتروودهای قطور

۴-۱-۲-۲ قعر در ریشه جوش^۲

این عیب ناشی از پر نشدن درز اتصال در محل ریشه جوش است که منجر به ایجاد حالت قعر در سطح بیرونی پاس ریشه می شود و در شکل (۴-۲) نشان داده شده است.

1. Undercut
2. Concave Root

شکل (۲-۴)

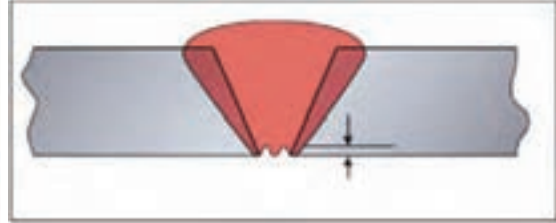

عوامل تعقر در ریشه جوش

۱. استفاده از الکتروود با قطر بالا
۲. شدت جریان بیش از اندازه
۳. زاویه پیچ زیاد
۴. درز ریشه زیاد (فاصله بین دو قطعه)

۵-۱-۲ نفوذ اضافی ریشه جوش^۱

این عیب در اثر بیرون زدگی بیش از حد فلز جوش در ناحیه ریشه جوش اتفاق می‌افتد که در شکل (۲-۵) نشان داده شده است.

شکل (۲-۵)




عوامل ایجاد نفوذ اضافی در ریشه جوش

- ۱- آماده سازی نامناسب لبه (فاصله زیاد بین دو قطعه، زاویه زیاد پیچ)
- ۲- عدم مهارت جوشکار در حرکت دست
- ۳- عدم تنظیم شدت جریان جوشکاری
- ۴- تمرکز بیش از حد حرارت در پاس ریشه

۲-۱-۶ نفوذ ناقص^۱

در این عیب نفوذ فلز جوش تا انتهای درز اتصال ادامه نمی‌یابد و مطابق آنچه که در شکل (۲-۶) مشاهده می‌شود در اتصال در قسمت ریشه پر نشده است.

شکل (۲-۶)

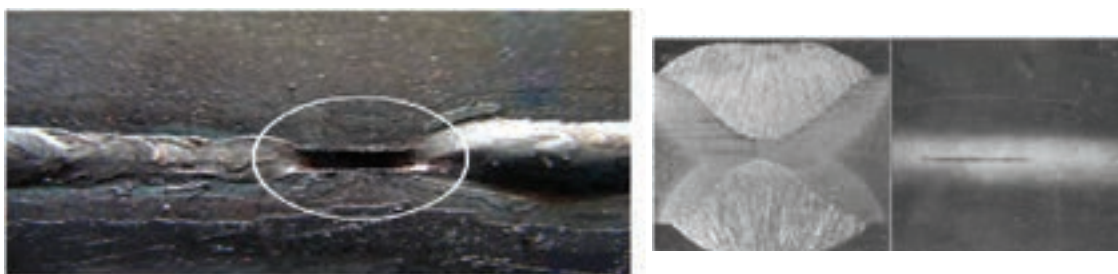

عوامل ایجاد نفوذ ناقص

- ۱- پایین بودن شدت جریان
- ۲- زاویه نامناسب دست یا الکترود
- ۳- عدم مهارت جوشکار
- ۴- کم بودن زاویه پخ
- ۵- فاصله کم بین دو قطعه

۲-۱-۷ تخلخل^۲

تخلخل یا حفرات گازی زمانی بوجود می‌آیند که در داخل فلز جوش مذاب حباب تشکیل شود و این حباب‌ها فرصت کافی برای خروج از فلز جوش را نداشته باشند که در شکل (۲-۷) نشان داده شده است.

عوامل ایجاد تخلخل


- ۱- وجود آلودگی در منطقه درز اتصال یا پوشش الکترود
- ۲- زاویه نامناسب دست نسبت به سطح قطعه کار
- ۳- عدم حفاظت گازی از حوضچه مذاب در فرآیندهای تحت پوشش گاز محافظ
- ۴- زیاد بودن طول قوس

1 . Lack of Penetration (LOP)

2 .Prosity

۵- کم بودن شدت جریان جوشکاری (سیالیت کم مذاب فلز جوش)


شکل (۷-۲)

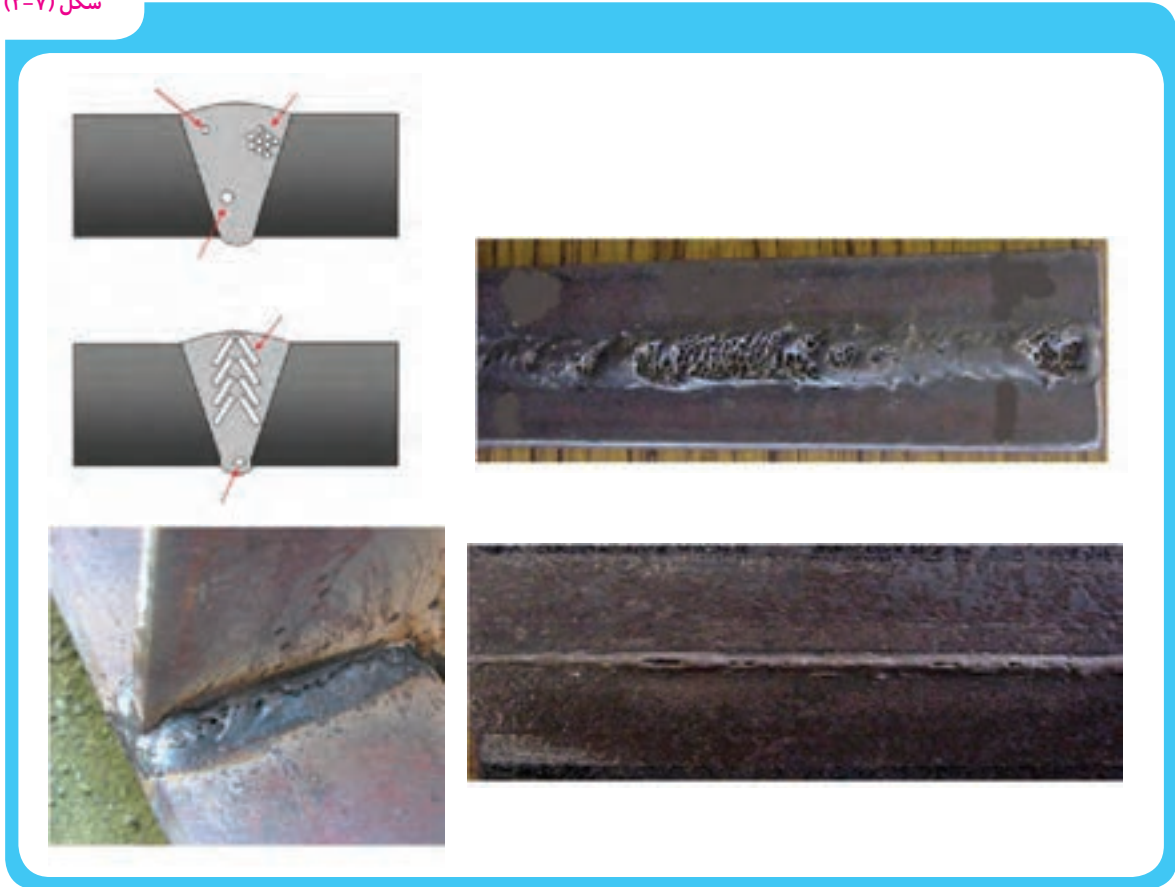

۸-۱-۲ وجود ناخالصی در فلز جوش

این عیب در اثر بدام افتادن ناخالصی ها مثل سرباره یا گل جوش^۱ در داخل فلز جوش بوجود می آید که منجر به ایجاد ناپیوستگی در داخل فلز جوش می شود که در شکل (۸-۲) نمونه از این نوع عیب نشان داده شده است.

شکل (۸-۲)

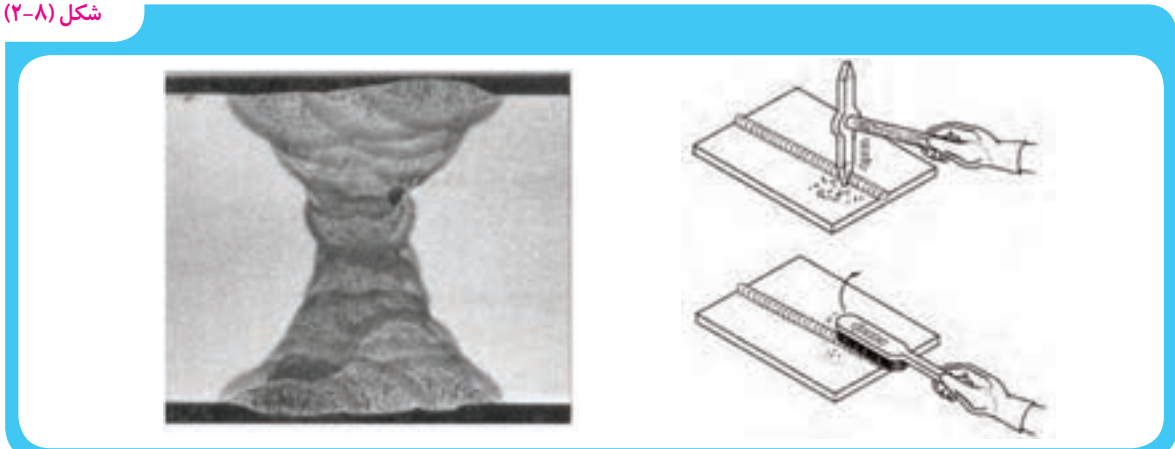

در جوش‌های چند پاسه قبل از اجرای هر پاس جوشکاری لازم است سطح فلز جوش بطور کامل توسط ابزار مناسب تمیز کاری شود.


عوامل وجود ناخالصی در فلز جوش

- ۱- آلودگی الکتروود
- ۲- عدم تمیز کاری مناسب سطح درز اتصال
- ۳- عدم تمیز کاری مناسب سطح فلز جوش قبل از اجرای پاس بعدی
- ۴- شدت جریان کم
- ۵- عدم مهارت جوشکار

۲-۱-۹ سرریز شدن فلز جوش^۱

چنانچه جوشکار به دلایل مختلف که مهمترین آنها در قسمت ذیل به آنها اشاره شده است نتواند کنترل لازم را روی حوضچه مذاب داشته باشد منجر خروج مذاب فلز از درز اتصال می‌شود و روی فلز پایه قرار می‌گیرد. شکل ۲-۹ حالت‌های مختلف عیب سرریز شدن فلز جوش را نشان می‌دهد. در این شرایط بدلیل اینکه بین فلز جوش و فلز پایه در موضع سرریز شده امتزاج پیدا نمی‌کند لذا این نقاط بصورت بالقوه می‌توانند محل‌های تمرکز تنش بحساب آیند. بنابراین این مسئله بعنوان عیب محسوب می‌شود و لازم است مرتفع شود.

شکل (۲-۹)

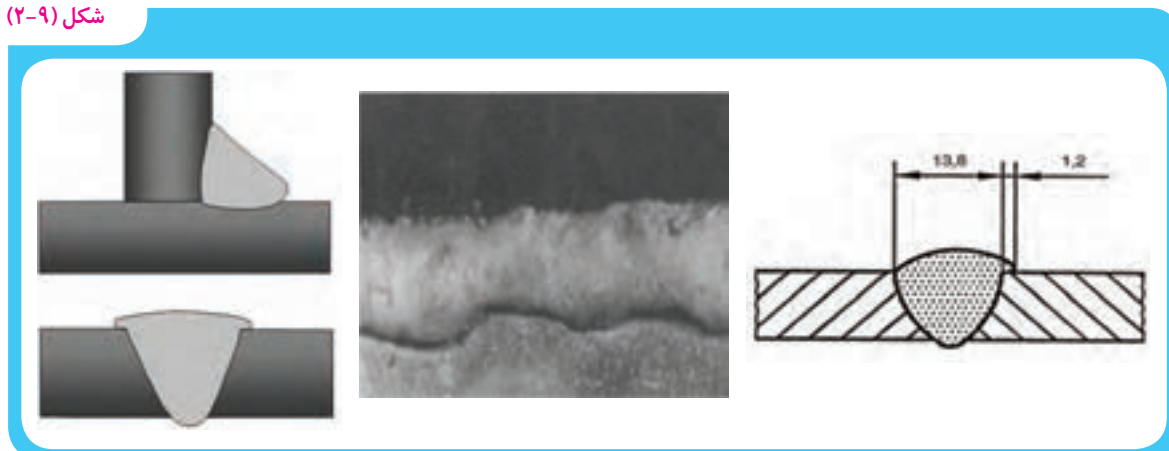

عوامل سرریز شدن فلز جوش

۱- عدم مهارت فرد جوشکار

۲- زیاد بودن شدت جریان جوشکاری

۳- زاویه نامناسب الکتروود

۴- زیاد بودن قطر الکتروود

۱۰-۱-۲ لکه قوس^۱

لکه قوس در واقع اثر شروع تشکیل قوس توسط جوشکار است که به طور معمول در کنار خط جوش دیده می شود و دلیل آن عدم مهارت کافی از جانب فرد جوشکار است. شکل (۱۰-۲) عیب لکه قوس را در جوشکاری نشان می دهد.

شکل (۱۰-۲)



عامل ایجاد لکه قوس

عدم مهارت جوشکار

۱۱-۱-۲ چاله انتهایی جوش^۲

در انتهای خط جوش که جوشکار قوس را قطع میکند، چنانچه قوس سریع قطع شود و یا فرد جوشکار مهارت کافی در رابطه با پر کردن قسمت انتهایی خط جوش نداشته باشد منجر به ایجاد یک گودی یا چاله می شود که می تواند محل تمرکز تنش باشد. ضمن اینکه محلی برای تشکیل عیوب دیگر از جمله ترک می شود (شکل ۱۱-۲).

1. Arc Strick
2. End Crater

شکل (۲-۱۱)



عوامل ایجاد چاله انتهایی جوش

۱. عدم مهارت جوشکار
۲. پر نشدن حوضچه مذاب از فلز پرکننده
۳. آلودگی سطح قطعه کار

۲-۱-۱۲ ضعف در شروع مجدد جوش

یکی دیگر از عیوب مرتبط با عدم مهارت جوشکار اثری است که در شروع مجدد قوس مطابق شکل (۲-۱۲) روی خط جوش دیده می‌شود. از آنجا که این اثر به صورت گودی و عدم پر شدن درز اتصال خود را نشان می‌دهد لذا محلی است که باعث تمرکز تنش می‌شود و مورد پذیرش نیست.

عامل ضعف در شروع مجدد جوش

عدم مهارت جوشکار

شکل (۲-۱۲)




۱۳-۲-۱ عدم تقارن جوش و پیچیدگی در قطعات جوشکاری

عمل جوشکاری شامل ایجاد مذاب فلز در اثر حرارت ورودی به قطعه کار و سپس انجماد مذاب فلز تشکیل شده جهت ایجاد اتصال دو لبه قطعه کار است. لذا در مرحله حرارت دادن قطعه کار منبسط می‌شود و متقابلاً در موقع انجماد منقبض می‌گردد و این موضوع عامل ایجاد تنش در محل جوشکاری است لذا چنانچه تمهیدات لازم در نظر گرفته نشده باشد می‌توان سبب پیچیدگی و انحراف قطعات از راستای مورد نظر باشد که در شکل (۱۳-۲) این موضوع نشان داده شده است. ولی عدم وجود تقارن در فلز جوش مشابه آنچه که در شکل (۱۴-۲) مشاهده می‌شود مربوط به مونتاژ نامناسب قطعات قبل از جوشکاری است.

شکل (۱۴-۲)



شکل (۱۳-۲)

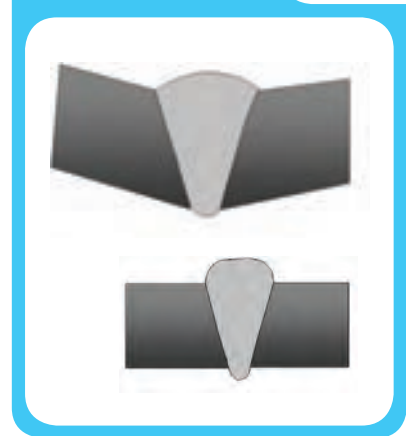

عامل ایجاد عدم تقارن فلز جوش

۱. عدم مونتاژ صحیح قطعات قبل از جوشکاری
۲. ایجاد تنش در اثر انبساط و انقباض ناشی از تشکیل مذاب و انجماد آن در محل خط جوشکاری

۱۴-۲-۱ پاشش فلز جوش

گاهی در حین جوشکاری بدلائل مختلف، قطرات مذاب ناشی از ذوب الکتروود و یا سیم جوش مطابق شکل (۱۵-۲) به اطراف پاشیده می‌شود که ضمن ایجاد ظاهری ناخوشایند از نظر جوشکاری یک عیب محسوب می‌شود و باید برطرف شود.

شکل (۱۵-۲)




عوامل ایجاد پاشش فلز جوش

۱. بالا بودن بیش از حد شدت جریان جوشکاری
۲. آلوده بودن یا وجود رطوبت در پوشش الکتروود جوشکاری
۳. تنظیم نبودن جریان گاز محافظ

۱۵-۱-۲ عدم تقارن در ابعاد جوش

اگر چه در بعضی مواقع ممکن است تشکیل فلز جوش با ابعاد نامتقارن از طرف طراح سازه فلزی توصیه یا تاکید شده باشد که در این صورت باید براساس دستور طراح اجرا شود ولی گاهی اوقات تغییر در ابعاد فلز جوش و عدم تقارن در آن ممکن است بصورت ناخواسته و بدلائیل زیر ایجاد شود که در اینصورت عیب محسوب می شود و باید اصلاح گردد. (شکل ۱۶-۲)

شکل (۱۶-۲)

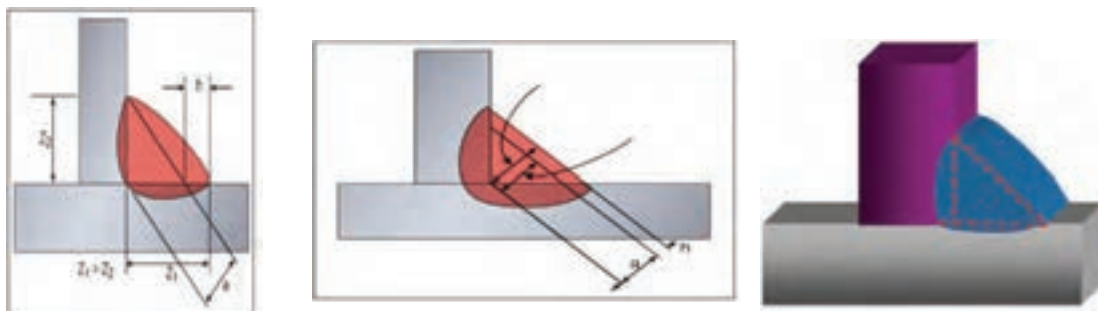

عوامل ایجاد عدم تقارن در ابعاد جوش

۱. سرعت کم پیشروی دست
۲. عدم مهارت کافی جوشکار
۳. رعایت نکردن زاویه مناسب الکتروود نسبت به قطعه کار
۴. استفاده از الکتروود با قطر نامناسب




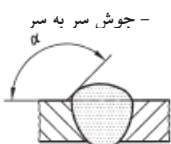

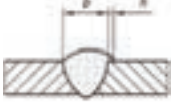

کار عملی ۱



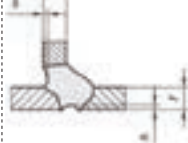

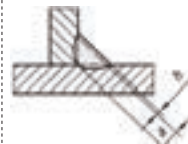
تعدادی قطعه جوشکاری شده معیوب با طرح اتصال مختلف با ضخامت‌های متفاوت تهیه کنید و در شرایط نور کافی به کمک ابزار و وسایل بازرسی چشمی (مثل: چراغ قوه، ذره بین، گیج‌های) بررسی نمایید.

بازرسی و ... به ارزیابی عیوب ظاهری احتمالی و نقایص سطحی در جوش ها پردازید و نتیجه را با توجه به جدول حدود نقایص زیر در ستون مربوطه علامت گذاری کنید.





جدول حد پذیرش عیوب جوش براساس استاندارد ISO-5817

ردیف	مرجع ISO 6520-1	نام نقص	توضیحات	ضخامت میلیمتر	حدود نقایص برای سطوح کیفیت		
					B	C	D
۱- نقایص سطحی							
				< 3	غیر مجاز	$d \leq 0.2s$ ولی حداکثر ۲mm $d \leq 0.2a$ ولی حداکثر ۲mm	$d \leq 0.3s$ ولی حداکثر ۳mm $d \leq 0.3a$ ولی حداکثر ۳mm
				۳ تا ۵/۵	غیر مجاز	غیر مجاز	$h \leq 0.2t$
۱-۴				< 3	غیر مجاز	$h \leq 0.1t$ ولی حداکثر ۱mm	$h \leq 0.2t$ ولی حداکثر ۲mm
		ذوب ناقص	-		غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز
۱-۵	۴۰۱	ذوب ناقص میکروسکوپی	فقط قابل تشخیص با بررسی میکروسکوپی	$\geq 5/5$	غیر مجاز	مجاز	مجاز
۱-۶	۴۰۲۱	نفوذ ناقص ریشه	فقط برای جوش سر به سر یکطرفه 	$\geq 5/5$	غیر مجاز	غیر مجاز	نقایص کوتاه: $h \leq 0.2t$ ولی حداکثر ۲mm
		بریدگی کنار جوش	تغییرات باید آرام و با شیب ملایم باشد. نباید نقص سیستماتیک در نظر گرفته شود.	۳ تا ۵/۵	غیر مجاز	نقایص کوتاه: $h \leq 0.1t$	نقایص کوتاه: $h \leq 0.2t$
۱-۷	۵۰۱۱ ۵۰۱۲	- پیوسته - متناوب		< 3	غیر مجاز	$h \leq 0.1t$ ولی حداکثر ۰/۵mm	$h \leq 0.2t$ ولی حداکثر ۱mm
		شیار انقباضی در ریشه	تغییرات باید آرام و با شیب ملایم باشد	۳ تا ۵/۵	غیر مجاز	نقایص کوتاه: $h \leq 0.1t$	$h \leq 0.2m$ + 0.1t
۱-۸	۵۰۱۳			< 3	غیر مجاز	نقایص کوتاه: ولی حداکثر ۱mm $h \leq 0.1t$	نقایص کوتاه: ولی حداکثر ۲mm $h \leq 0.2t$
۱-۹	۵۰۲	فلز جوش اضافی (جوش سر به سر)	تغییرات باید آرام و با شیب ملایم باشد. 	$\geq 5/5$	غیر مجاز	$h \leq 1m$ + 0.5b ولی حداکثر ۷mm	$h \leq 1mm + 0.25b$ ولی حداکثر ۱۰mm

حدود نقایص برای سطوح کیفیت			ضخامت میلیمتر	توضیحات	نام نقص	مرجع ISO 6520-1	ردیف
B	C	D					
$h \leq 1m$ $+ 0.1b$ ولی حداکثر ۳ میلیمتر	$h \leq 1mm + 0.15b$ ولی حداکثر ۴ میلیمتر	$h \leq 1mm + 0.25b$ ولی حداکثر ۵ میلیمتر	$\geq 5/0$		تحدب بیش از حد جوش فیلت	۵۰۳	۱-۱۰
$h \leq 1m$ $+ 0.1b$	$h \leq 1m + 0.3b$	$h \leq 1m + 0.6b$	۳ تا ۵/۰		نفوذ اضافی	۵۰۴	۱-۱۱
$h \leq 1m$ $+ 0.2b$ ولی حداکثر ۳mm	$h \leq 1m + 0.6b$ ولی حداکثر ۴ میلیمتر	ولی $h \leq 1m + b$ حداکثر ۵ میلیمتر	< ۳		زایویه نامناسب گرده جوش	۵۰۵	۱-۱۲
$\alpha \geq 150^\circ$	$\alpha > 110^\circ$	$\alpha \geq 90$	$\geq 5/0$		مذاب اضافی	۵۰۶	۱-۱۳
$\alpha \geq 110^\circ$	$\alpha \geq 110^\circ$	$\alpha \geq 90$	$\geq 5/0$		نقایص کوتاه $h \leq 0.25t$	۳ تا ۵/۰	۱-۱۴
غیر مجاز	غیر مجاز	$h \leq 0.2b$	$\geq 5/0$		فرورفتگی گرده جوش	۵۰۹ ۵۱۱	۱-۱۴
غیر مجاز	نقایص کوتاه: $h \leq 0.1t$	نقایص کوتاه: $h \leq 0.25t$	۳ تا ۵/۰		سوختگی جوش	۵۱۰	۱-۱۵
نقایص کوتاه $h \leq 0.05t$ ولی حداکثر ۰.۵mm	نقایص کوتاه: $h \leq 0.1t$ ولی حداکثر ۱mm	نقایص کوتاه: $h \leq 0.25t$ ولی حداکثر ۲mm	< ۳				
غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	$\geq 5/0$				

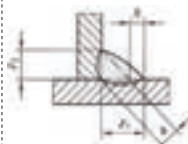حدود نقایص برای سطوح کیفیت			ضخامت میلیمتر	توضیحات	نام نقص	مرجع ISO 6520-1	ردیف
B	C	D					
$h \leq 1.5mm + 0.15a$	$h \leq 2mm + 0.15a$	$h \leq 2m + 0.2a$	$\geq 5/0$	در مواردی که جوش فیلت متقارن تجویز شده است 	عدم تقارن بیش از حد جوش فیلت	512	1-16
غیرمجاز	نقایص کوتاه $h \leq 0.1t$	$h \leq 0.2m + 0.1t$	3 تا 5/0	باید تغییرات به آرامی و با شیب ملایم باشد. 	تقر ریشه	515	1-17
نقایص کوتاه ولی $h \leq 0.05t$ حداکثر 5/0 میلیمتر	نقایص کوتاه $h \leq 0.1$ ولی حداکثر 1 میلیمتر	نقایص کوتاه ولی $h \leq 0.2t$ حداکثر 2 میلیمتر	< 3				
غیرمجاز	غیرمجاز	به شکل موضعی مجاز است	$\geq 5/0$	حالت اسفنجی ریشه بخاطر وجود حباب در مذاب در حال انجماد (مثلاً بخاطر نبود پشت‌بندگاری)	تخلخل ریشه	516	1-18
غیرمجاز	غیرمجاز	مجاز است. حدود آن بستگی دارد به نقیصی که در اثر اینکار ایجاد می‌شود	$\geq 5/0$		شروع دوباره جوش به شکل نامناسب	517	1-19
غیرمجاز	نقایصی کوتاه $h \leq 0.2m$	نقایصی کوتاه $h \leq 0.3m + 0.1a$	3 تا 5/0	به فرآیندهایی با اثبات عمق نفوذ بیشتر قابل اعمال نیست. 	ضخامت کم جوش فیلت	5213	1-20
غیرمجاز	نقایص کوتاه $h \leq 0.3m + 0.1a$ ولی حداکثر 1 میلیمتر	نقایص کوتاه $h \leq 0.3m + 0.1a$ ولی حداکثر 2 میلیمتر	< 3				
$h \leq 1mm + 0.15a$ ولی حداکثر 3 میلیمتر	$h \leq 1m + 0.2a$ ولی حداکثر 4 میلیمتر	مجاز	$\geq 5/0$	ضخامت واقعی جوش فیلت بسیار زیاد است. 	ضخامت بیش از حد جوش فیلت	5214	1-21

حدود نقایص برای سطوح کیفیت			ضخامت میلیمتر	توضیحات	نام نقص	مرجع ISO 6520-1	ردیف
B	C	D					
غیرمجاز	غیرمجاز	اگر خواص دو فلز اصلی را تغییر ندهد مجاز است	$\geq 5/0$	-	لکه قوس	۶۰۱	۱-۲۲
پذیرش آن بستگی به کاربرد قطعه دارد بعنوان مثال نوع مواد-حفاظت از خوردگی			$\geq 5/0$	-	پاشش جوش	۶۰۲	۱-۲۳
۲- نقایص داخلی							
غیرمجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	$\geq 5/0$	تمام انواع ترک بجز ریزترکها و ترکهای ستاره‌ای انتهایی پاس	ترک	۱۰۰	۲-۱
پذیرش آنها بستگی دارد به دو فلز اصلی و حساسیت آنها به ترک			$\geq 5/0$	معمولاً تحت بزرگنمایی ۵۰ برابر، قابل رؤیت هستند	ریزترک	۱۰۰۱	۲-۲
برای یک لایه $\geq 1/1$ برای چند لایه $\geq 2/2$	برای یک لایه $\geq 5/1$ برای چند لایه $\geq 3/3$	برای یک لایه $\geq 5/2$ برای چند لایه $\geq 5/5$	$\geq 5/0$	نقایص باید حایز شرایط زیر باشند. همچنین براباطلاعات بیشتر به پوست A مراجعه کنید	(a1) حداکثر بعد ناحیه نواقص مربوط به ناحیه تصویر شده، (به همراه نقایص سیستماتیک) توجه: تخلخل ناحیه تصویر شده به تعداد لایه‌ها (حجم جوش) بستگی دارد.	۲۰۱۱ ۲۰۱۲	۲-۳
$\geq 1/1$	$\geq 5/1$	$\geq 5/2$	$\geq 5/0$	(a2) حداکثر بعد ناحیه سطح مقطع مربوط به ناحیه شکست (به همراه نقایص سیستماتیک) فقط به پروسه تولید یا تست روش و جوشکار قابل اعمال است)	حفره‌های گازی تخلخل منظم	۲۰۱۱ ۲۰۱۲	۲-۳
حداکثر $d \leq 0.2s$ ۳ mm	حداکثر $d \leq 0.3s$ ۴ mm	حداکثر $d \leq 0.4s$ ۵ mm	$\geq 5/0$	(b) بعد یک حفره منفرد حداکثر - برای جوش سر به سر - برای جوش فیلت			
حداکثر $d \leq 0.2a$ ۳ mm	حداکثر $d \leq 0.3a$ ۴ mm	حداکثر $d \leq 0.4a$ ۵ mm					

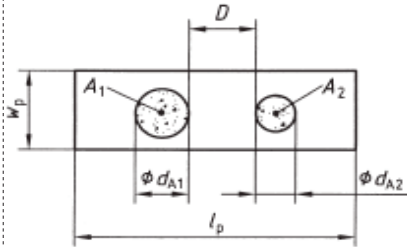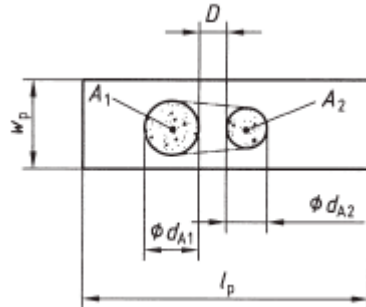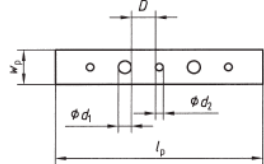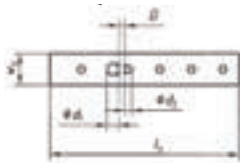حدود نقایص برای سطوح کیفیت			ضخامت میلیمتر	توضیحات	نام نقص	مرجع ISO 6520-1	ردیف
B	C	D					
				<p>حالت اول $D > d_{A2}$</p>  <p>حالت دوم $D < d_{A2}$</p>  <p>جمع مساحت‌های حفره‌های مختلف ($A_1 + A_2 \dots$) مربوط به ناحیه مورد ارزیابی $LP + WP$ (حالت اول) طول مرجع 100 mm است. D از کمترین d_{A1} و d_{A2} کوچکتر است. اگر محدوده‌ای $A_1 + A_2$ را در برگرفت باید بعنوان یک نقص در نظر گرفته شود (حالت دوم).</p>	تخلخل موضعی	۲۰۱۳	۲-۴
				<p>حالت اول $D > d_p$</p>  	تخلخل خطی	۲۰۱۴	۲-۵

حدود نقایص برای سطوح کیفیت			ضخامت میلیمتر	توضیحات	نام نقص	مرجع ISO 6520-1	ردیف
B	C	D					
				مجموع مساحت حفره‌های مختلف ($\frac{d_1 2\pi}{4} + \frac{d_2^2 \pi}{4} + \dots$) مربوط به ناحیه مورد ارزیابی $L_p \times W_p$ (حالت اول) اگر D از قطر کوچکتر یکی از حفره‌های همسایه کمتر باشد، ناحیه پیوسته دو حفره باید به مجموع نقایص اعمال شود. نقایصی باید دارای حدود و شرایط زیر باشند. برای اطلاعات بیشتر پیوست A را ببینید.			
			≥ 0.5	(a1) حداکثر بعد، ناحیه نقایص شامل نقایص سیستماتیک) مربوط به ناحیه تصویر شده توجه: تخلخل در ناحیه تصویر شده بستگی به تعداد لایه‌ها (حجم جوش) دارد.			
یک لایه $\leq 2\%$ چند لایه $\leq 4\%$	یک لایه $\leq 4\%$ چند لایه $\leq 8\%$	یک لایه $\leq 8\%$ چند لایه $\leq 16\%$	≥ 0.5	(a2) حداکثر بعد ناحیه سطح مقطع نقایص (شامل نقایص سیستماتیک) مربوط به ناحیه سطح مقطع نقایص (شامل نقایص سیستماتیک) مربوط به ناحیه شکست (فقط به پروسه تولید یا تست روش و جوشکار قابل اعمال است)	تخلخل خطی	۲۰۱۴	۲-۵
			≥ 0.5	(b) حداکثر بعد یک حفره منفرد - برای جوش سر به سر - برای جوش فیلت			
$d \leq 0.2s$ ولی حداکثر ۲ میلیمتر	$d \leq 0.3s$ ولی حداکثر ۳ میلیمتر	$d \leq 0.4s$ ولی حداکثر ۴ میلیمتر					
$d \leq 0.2s$ ولی حداکثر ۲ میلیمتر	$d \leq 0.3s$ ولی حداکثر ۳ میلیمتر	$d \leq 0.4s$ ولی حداکثر ۴ میلیمتر					